

Z3431-3/-4/-9

Temperatur-Tastköpfe / Temperature probes / Sondes thermiques

3-348-643-02

4/4.15

D**GB****Verwendung und Beschreibung**

Die Temperatur-Tastköpfe 23431-3, -4 und -9 können Sie mit Analog- oder Digital-Multimetern zu genauen Temperaturmessgeräten kombinieren. Sie wandeln mit Hilfe von NiCr-NiAl-Thermoelementen, eingebauter Vergleichsstelle und Linearisierung die gemessene Fühlertemperatur in ein Gleichspannungssignal von 1 mV/°C um.

Der Typ 23431-3 ist mit einem fest angebrachten Standard-Tauchfühler ausgerüstet. Auf die Tastköpfe 23431-4 und -9 können Sie verschiedene Messfühler aufstecken.

Die Temperatur-Tastköpfe können Sie in Verbindung mit allen Multimetern verwenden, deren Eingangswiderstand > 10 kΩ ist und die entsprechende mV-Messbereiche für Gleichspannung haben.

Einsetzen und Austauschen der Batterie

- ◊ Drücken Sie an der markierten Stelle auf den Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung.
- ◊ Setzen Sie die Batterie mit dem Minuspol voraus in das Batteriefach ein.
- ◊ Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und schließen Sie das Fach.

Messen

- ◊ Nehmen Sie einen für das Messobjekt geeigneten Messfühler.
- ◊ Wählen Sie am Multimeter einen geeigneten mV-Messbereich für Gleichspannung.
- ◊ Schließen Sie den Temperatur-Tastkopf am Multimeter an: roten Stecker an den Eingang „+“ schwarzen Stecker an den Eingang „-“.
- ◊ Prüfen Sie die Batteriespannung. Schieben Sie dazu den Schalter in die Stellung „BAT“. Bei einer Anzeige < 1,1 V müssen Sie die Batterie durch eine neue ersetzen.
- ◊ Setzen Sie den Messfühler auf bzw. in das Messobjekt.
- ◊ Schieben Sie den Schalter in die Stellung „ON“. Das Multimeter zeigt jetzt direkt die Temperatur in °C an: z. B. Anzeige 120 mV = 120 °C
Anzeige –20 mV = –20 °C
- Wenn das Multimeter keinen Umpolschalter hat, dann vertauschen Sie bei negativer Anzeige die Anschlussstecker am Eingang.

Applications and description

The 23431-3, -4 and -9 temperature probes can be combined with analog or digital multimeters to accurate temperature measuring instruments. Using NiCr-NiAl thermocouples, built-in cold junction and linearization, they convert the measured sensor temperature into a DC voltage signal of 1 mV/°C.

Type 23431-3 is fitted with a fixed standard immersion sensor. Different sensors can be attached to the 23431-4 and -9 probes. The temperature probes can be used with any multimeter having an internal resistance of > 10 kΩ and the appropriate DC mV measuring ranges.

Battery insertion and replacement

- ◊ Slide off the battery cover.
- ◊ Insert the battery into the battery compartment with the negative pole downwards.
- ◊ Replace the cover of the battery compartment.

Operation

- ◊ Use a sensor suitable for the item under test.
- ◊ Select an appropriate DC mV measuring range on the multimeter.
- ◊ Connect the temperature probe to the multimeter:
Red plug to „+“ input
Black plug to „–“ input
- ◊ Check the battery voltage. For this purpose, slide the switch to „BAT“ position. If the indication is < 1,1 V, replace the battery with a new one.
- ◊ Place the sensor on or in the item under test.
- ◊ Slide the switch to the „ON“ position.
The multimeter will then display the temperature directly in °C: i. e.
120 mV display = 120 °C
–20 mV display = –20 °C
- If the multimeter does not have a reverse polarity switch reverse the connection plugs at the input if the display is negative.

Utilisation et description

Vous pouvez monter les sondes thermiques 23431-3, -4 et -9 sur des multimètres analogiques ou numériques. Ces appareils convertissent la température enregistrée en un signal de tension continue de 1 mV/°C, à l'aide de thermo-couples NiCr-NiAl, de soudure froide intégrée et d'une fonction de linéarisation.

La 23431-3 est équipée d'un détecteur submersible standard intégré. Vous pouvez installer différents types de détecteurs sur les sondes 23431-4 et -9. En outre, il est possible d'utiliser les sondes sur tous les multimètres pourvus d'une plage de mesure (mV) de tension continue et dont la résistance d'entrée est inférieure à 10 kΩ.

Introduction et remplacement des piles

- ▷ Soulevez le couvercle du compartiment.
- ▷ Introduisez la pile avec le pôle négatif vers le bas.
- ▷ Refermez le couvercle.

Mesure

- ▷ Prenez un détecteur adapté à l'objet.
- ▷ Choisissez une plage de mesure mV de tension continue sur le multimètre.
- ▷ Connectez la sonde thermique au multimètre:
fiche rouge à l'entrée „+“
fiche noire à l'entrée „-“
- ▷ Contrôlez la tension de la pile. Poussez le commutateur en position „BAT“. Si l'affichage est inférieur à 1,1 V, remplacez la pile.
- ▷ Placez le détecteur sur ou dans l'objet à mesurer.
- ▷ Réglez le commutateur en position „ON“ (MARCHE). Le multimètre affiche directement la température en °C: par exemple:
affichage 120 mV = 120 °C
affichage -20 mV = -20 °C
Si le multimètre n'est pas équipé d'un inverseur, inversez les branches des deux fiches lorsque les valeurs affichées sont négatives.

Technische Daten / Technical Data / Caractéristiques techniques

Typ / Type / Type	Z3431-3	Z3431-9	Z3431-4
Messbereich Measuring range Plage de mesure	– 20 °C ... + 350 °C	– 25 °C ... + 1150 °C	
Fühlertyp Sensor type Type de détecteur	NiCr-NiAl-Thermoelement Typ K NiCr-NiAl, type K thermocouple Thermocouple NiCr-NiAl Type K		
Genaugigkeit (ohne Fühler) Accuracy (without sensor) Ecart de mesure (sans détecteur)	± (0,5 % v. M. + 0,5 °C) ± (0,5 % rdg. + 0,5 °C) ± (0,5 % val. mes. + 0,5 °C)	±(1%v.M.+1°C) ±(1%rdg.+1°C) ±(1%v.m.+1°C)	
Erforderlicher Eingangs-widerstand Multimeter Required multimeter input impedance Résistance d'entrée nécessaire du multimètre		> 10 kΩ	
Ausgangsspannung Output voltage Tension de sortie		1 mV / °C	
Nennisolationsspannung Nominal insulation voltage Tension d'isolation nominale	25 V~ 60 V---	(zwischen Tastkopf und Erde) (between probe and ground) (entre sonde et terre)	
Betriebstemperatur Operating temperature Température opérationnelle		5 °C ... 45 °C	
Vergleichsstellenkompensation Cold junction compensation Compensation de soudure froide		automatisch mit Thermistor Automatic by thermistor automatique avec thermistance	
Maße (ohne Fühler) Dimensions (without sensor) Dimensions (sans détecteur)		118 x 37 x 211 mm	
Gewicht (ohne Fühler) Weight (without sensor) Poids (sans détecteur)	140 g	110 g	
Stromversorgung Power supply Alimentation électrique	1,5 V, LR03 (AAA), 250 Std. Betriebsdauer 1.5 V, LR03 (AAA), 250 hour service life 1,5 V LR03 (AAA), 250 h durée de fonctionnement		

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet
Edited in Germany • Subject to change without notice • PDF version available on the Internet
Rédigé en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf sur l'internet.



GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com